

J. Reil Orgelmakers Heerde

Postbus 21
Postgiro 91 60 03

Banken:
Alg. Bank Ned. Heerde 59 87 38 118
Comm. Bank AG. Nordhorn 58 69 748

Telefoon:
kantoor : 05782 - 1676
J. L. Reil : 05782 - 2041
W. A. Reil: 05782 - 1676

De Weled. Heer G. Hoving,
Valtherblokken Z 40,

VALTHERMOND.

Heerde, 14 juni 1974.

T/awr.

De Ned. Herv. kerk te 2e Exloërmond.

In de Ned. Herv. kerk van 2e Exloërmond, staat een orgel dat in 1780 door J. S. Strümpfler werd gebouwd.

In 1918 werd het in Exloërmond geplaatst, door de Fa. A. S. J. Dekker uit Goes, als gebruikt instrument.

De Fa. Holtman en Leemhuis uit Zuidbroek verplaatsten het orgel van de oude naar de nieuwe kerk in 1938. Het oude front werd verwijderd en het orgel kwam achter een "passende" facade van zinken pijpen.

De Fa. van Vulpen restaureerde in 1950 het instrument, bracht het wat dichterbij het front en verving de pneumatische frontaansluitingen door conducten. Bovendien werd de lateraangebrachte Gamba 8' vervangen door een Cornet 3 sterk.

De dispositie is als volgt:

- 1 Praestant 8' van groot C tot dis⁰ zinken pijpen op conducten, rest oude frontpijpen ($\frac{1}{2}$ toon opgeschoven achter het front) en binnenpijpen.
- $\frac{1}{2}$ Bourdon 16' diskant oud pijpwerk
- 1 Holpijp 8' oud pijpwerk (groot octaaf hout).
- 1 Octaaf 4' oud pijpwerk, $\frac{1}{2}$ toon opgeschoven.
- $\frac{1}{2}$ Cornet 3 sterk 1950
- 1 Gemshoorn 4' oud pijpwerk
- 1 Octaaf 2' oud pijpwerk, $\frac{1}{2}$ toon opgeschoven.

J. Beil Orgelmakers Heerde

Mixtuur 3-4 sterk oud pijpwerk, $\frac{1}{2}$ toon opgeschoven.

Het pedaalklavier is later aangebracht en loopt van C - \bar{e}
 Het pijpwerk heeft in 1950 open voeten gekregen en hier en daar
 zijn de kernsteken weggeschuurd.

De klavieromvang is van C - \bar{c}

De toonhoogte is $\frac{1}{4}$ onder normaal.

Stemkrullen tot ongeveer $\frac{1}{2}$ voets lengte.

De cornet staat op een heel enge plaats en klinkt dientengevolge
 ijl en dun.

Restauratieplan:

- 1e. windlade restaureren, winddicht maken. Scheuren ontstaan door verwarmingsinvloeden herstellen.
- 2e. de mechanieken geheel nalopen, gebreken herstellen.
- 3e. windvoorziening goed winddicht maken.
- 4e. ~~pijpwerk zoveel mogelijk weer in oude staat brengen, vooral de ingrepen t.a.v. de voetopeningen weer teniet doen.~~
- 5e. de Cornet vervangen door een Quint 3'
- 6e. het geheel opnieuw stemmen.

De kosten van deze restauratie bedragen f.23.400,== excl. de BTW.

Het resultaat van deze restauratie zal zijn, dat alles weer goed funktioneert en dat de klank wat voller zal zijn.

Het is niet aan te raden, te trachten dit instrument, dat een totaliteit is, uit te breiden tot bv. een tweeklaviers orgel. Dit zal zeker een teleurstelling worden.

Het orgel is, wat capaciteit betreft, aan de kleine kant voor Uw kerkgebouw. De plaats is ook niet gunstig. Te overwegen was dit orgel naar de gaanderij te verplaatsen, maar dit impliceert wel, dat het front weer in oude stijl hersteld zal moeten worden, hetgeen een nogal kostbare zaak is.