

Gereformeerde Organistenvereniging

Briefno. : O/N/2938

Ref. :

(Bij antwoord briefno.
a.u.b. vermelden)

Joh. M. Vetter

Groningen,
Nassauplein 25
Telefoon 26585


29 Januari 1952.

Aan de Weledele Heer
Mense Ruiters
Orgelbouwer
Bankastraat 9a
Groningen.

Geachte Heer Ruiters,

Bijgaand zenden wij U ons eindkeurings-
rapport over het orgel in de Gereformeerde
kerk te Nijeveen, alsmede een
afschrift van ons schrijven van heden
aan de Raad van de Gereformeerde Kerk
van Nijeveen.

Namens de Gereformeerde
Organistenvereniging
De adviseurs,
Mede voor de Hr.v.d.Zee,

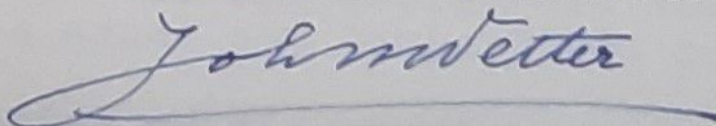

Joh.M.Vetter.

29 Januari 1952.

Aan de Raad van de Gereformeerde Kerk
van Nijeveen
p/e de Weleerwaarde Heer Dr. Okkema
Nijeveen.

Weleerwaarde en Eerwaarde Heren,

Bijgaand zenden wij U ons eindkeuringsrapport inzake het orgel in Uw kerk, alsmede een nota voor advieskosten e.d.

Bij ons onderzoek van Zaterdag jl. ontdekten wij doorspraak aan de windlade bij het opentrekken van de registers Octaaf 4' en Octaaf 2'. De pijp klein spreekt zachtjes aan. Deze doorspraak wordt opgeheven wanneer toetsen worden aangeslagen, die meerdere tonen hoger liggen. Hieruit blijkt dat "overlopen" van wind aanwezig is.

Direct na plaatsing van de windlade hebben wij geconstateerd dat er geen "overlopen" van wind plaats vond. In de periode van ruim 1½ jaar is er dus lekkage in de windlade ontstaan. De oorzaak van deze lekkage kan niet anders zijn veroorzaakt dan door te grote temperatuurwisselingen.

De orgelbouwer berichtte ons in zijn schrijven van 30 December '51 dat hij een ernstige doorspraak van de windlade had geconstateerd en bij het orgel een temperatuur had waargenomen van ongeveer 90° F.

Onze ervaring en die van de orgelbouwer inzake de windlade zijn voor ons het bewijs dat het orgel soms aan hoge temperaturen en kort daarop aan lage temperaturen is blootgesteld. Wij vreesen dat het gevolg hiervan zal zijn dat het orgel over een paar jaar kapot gestookt zal zijn.

Deze zaak ligt echter buiten verantwoordelijkheid van de orgelbouwer. Wanneer het orgel ernstig aan dit gebrek zal gaan lijden kan hier geen verhaal op de orgelbouwer mogelijk zijn. De kosten van herstel ramen wij op een slordige f. 1000.--.

Wij adviseren U maatregelen te treffen voor een geleidelijke verwarming bij het orgel, welke maximaal 70° F. mag bedragen.

Het herstel behoeft U o.i. voorlopig niet uit te voeren.

Wij danken U voor het in de Gereformeerde Organistenvereniging gestelde vertrouwen.

Joh.M.Vetter.

A.van der Zee.