

2388-003-701
ERS

1248.0.0

3 FEB. 1961

Aan de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente.
p.a. de Heleermeester Heer ds. A. van Ginkel.
Ned. Hervormd Predikant te P e s s e.

Mijne Heren,

Het vanage onze Commissie ingestelde onderzoek naar de staat van het orgel in Uw kerkgebouw heeft tot de hier volgende resultaten geleid.

Het instrument, dat kennelijk uit een ander kerkgebouw afkomstig is, werd naar het zich laat aanzien in het eerste gedeelte van de vorige eeuw gebouwd. Bij de overplaatsing naar Pesse werd het evenwel ingrijpend gewijzigd. De huidige dispositie luidt als volgt :

Trasstant	8'
Holfluit	8'
Voix Celeste	8' (disc.)
Trasstant	4'
Fluit	4'
Flûte harmonique	4'
Octaaf	2'
Clavaent.	

Manuael C - f''' , geen pedaalclavier.
Correspondentelijk ontbrak groot Cis.

Windlade : De sleeplade bevindt zich in een zeer slechte staat. Er is veel door- en bijkraak. Dit vanage het loslaten der lijnmaden en het niet meer volkomen vlak zijn van windlade-oppervlak, alpen en pijpstoeken.

Windvoorziening : De windvoorziening bestaat uit een tweetal keilbalgen. Gemeene balgen vertonen op vele plaatsen ernstige lekages.

Pijpwerk : Het pijpwerk heeft in de loop der jaren ernstig te lijden gehad. Veel pijpen zijn gedeukt of van boven ingroescheurd. Ook werd veel nieuw pijpwerk aangebracht, dat overigens van een slechte kwaliteit is, o.a. door gebruik van sink. De meeste pijpen zijn van vele kernstelen voorzien, waardoor de klank in ongunstige zin werd beïnvloed. De intonatie van het pijpwerk in buitengewoon slecht te noemen.

Mechaniek

- : De mechaniek is in al haar draaipunten uitgesloten. Dit heeft tot gevolg, dat bij het bespelen van het orgel veel gerammel ontstaat. Het oorspronkelijke toetsbelag werd in later tijd vervangen door ordinaair celluloid.

Orgelkast

- : Ook de orgelkast werd in de loop der tijd ingrijpend gewijzigd. Het verwerkte materiaal is overwegend van slechte kwaliteit. Op verschillende plaatsen werd houtworm aangetroffen.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, bevindt Uw orgel zich momenteel in een deplorabele staat. Wij moeten U derhalve met klem aanraden aan dit instrument nog kosten te besparen. Dit zou te grote financiële offers vragen, die in geen enkele verhouding staan tot de werkelijke waarde van het orgel.

Aangezien de mogelijkheden tot plaatsing van een orgel ten gevolge van de pijlers, waarop de torenconstructie rust, beperkt geslacht moeten worden, zouden wij Uw Kerkvoegdij willen adviseren tot de aanschaf over te gaan van een zogenaamd orgelpositief, dat vanwege zijn bescheiden afmetingen geen plaatsingmogelijkheden zal opleveren. De prijs van een dergelijk orgelpositief met een vijftal registers, dat qua klank ruimschoots voldoende zal zijn voor Uw kerkgebouw, ligt ongeveer op f 12.500.--.

Aangezien de prijzen in de orgelbouw de neiging hebben voortdurend te stijgen, zouden wij U willen aanraden om Uw orgelprobleem zo mogelijk op korte termijn tot een oplossing te brengen.

Indien U nog nadere inlichtingen soult wensen, dan zijn wij gaarne bereid U deze te verstrekken.

Met belangstelling zien wij Uw berichten tegemoet en verblijven inmiddels,

Hoogachtend,
Namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk

(S.C.de Waard, hoofd van het bureau)