

Aan de Raad der Geref. Kerk,
p/a Weled. Heer J. L. Mulder,
Julianaplein 3,
Roden.

16/2/60

Mijne Heren,

Bij het onderzoek van Uw kerkorgel, enkele maanden geleden, is het volgende gebleken:

1. Op het bovenblad van de blaasbalg was een ladder gelegd. Hierdoor was de winddruk hoger dan normaal. Deze heb ik er afgelegd. Door zoiets wordt de stemming van het orgel slecht.
2. Als gevolg van de zeer droge zomer is de bekleding van de onderzijde van de lade van het bovenklavier gebarsten, waardoor windverlies ontstond en de stemming slecht geworden is.
3. Ook door de grote droogte was er onder de pijpstokken van het hoofdwerk meer windverlies dan normaal. Dit heeft ook een slechte invloed op de stemming gehad.
4. Er waren enkele pijpen die in de toon oversloegen. Met een geringe wijziging aan de bek waren die weer goed.
5. Het pijpwerk van het bovenklavier wordt in de stemming beïnvloed door de luiken die daar de kast afsluiten. Meer of minder goed sluiten van die luiken kan de stemming slecht gemaakt hebben.
6. Ten gevolge van sterke uitdroging zaten de stoppen der houten pijpen niet meer goed vast, wat ook weer slechte invloed op de stemming heeft.
7. In de Bourdon zaten een paar zwijgers. Daartoe moet een koppelapparaat gedemonteerd worden om te zien waar dat aan ligt. Dit is niet veel werk en kan wel gelijk met het stemmen uitgevoerd worden.

Om het orgel weer in betere staat te brengen wat het bovenklavier aangaat, moeten de lade en de pijpen uit de kast genomen worden.

- a. De bovenklavierlade moet aan de onderkant opnieuw met leer winddicht belijmd worden.
- b. De stoppen van de houten pijpen moeten opnieuw ingepast worden met veerkrachtige pakking.
- c. De luiken boven de klavieren moeten vervagen worden door luiken met vliegengaas.

Wat de hoofdwerkklade betreft meen ik dat die indertijd niet geheel gerestaureerd is, maar dat daar alleen de lekken van gedicht zijn.

- d. Het is aan te bevelen deze lade grondig te laten restaureren.

Op de hoofdwerk lade is nog een onbezette plaats.

- e. Als deze plaats weer bezet werd met een Mixtuur zou de orgelklank aan helderheid winnen.

De kosten van a. en b. schat ik op ± f 700,-.

Punt c. kan het beste volgens onze aanwijzingen door Uw eigen timmerman gemaakt worden.

Uitvoering van d. komt op ± f 1500,-.

Uitvoering van e. komt op ± f 1200,-.

Als deze werkzaamheden uitgevoerd zijn zal het orgel weer goed stemvast zijn.

Hoogachtend,

P.s. Doordat ik een paar maand ziek geweest ben is het uitbrengen van dit rapport vertraagd.