

MENSE RUITER orgelmakers b.v.

Oosterseweg 13 - 9785 AD Zuidwolde-Groningen

Telefoon 05900 - 1 39 37
Postbank 810334
N.M.B. rek.nr. 66.98.12.676

Kerkvoogdij Herv. Gem. Havelte,
p/a Dhr. W. Hoek,
Eursingerlaan 6,
7971 RE HAVELTE.

Zuidwolde, 17 december 1991.

Geacht College,

Op 27 november j.l. is door uw adviseur Dhr. A. van Beek en door Dhr. A.W. Tamminga namens onze orgelmakerij, in de kerk onderzoek gedaan en overleg gevoerd inzake de aanvulling en reconstructie van het frontsnijwerk en vervanging van de kasstijlen.

Frontsnijwerk.

Het aanwezige snijwerk in de kas is vrij gaaf en zal waar nodig worden gerestaureerd en gecompleteerd. Daar dit snijwerk hecht aan de kas is gespiekerd en daardoor zonder beschadigingen moeilijk te verwijderen, zal dit werk zoveel mogelijk in de kerk worden uitgevoerd. De harp op de middentoren is ernstig beschadigd. Deze zal in onze werkplaats worden gerestaureerd. Dit werk is in onze offerte van augustus 1985 d.m.v. een stelpost geoffreerd.

In het rapport van Dhr. A. van Beek d.d. november 1985 is onder de beschrijving van de kas de volgende zinsnede te vinden: "Een deel van het oorspronkelijke snijwerk (van Oeckelen) is verdwenen; volgens mededelingen bevindt het zich in particulier bezit."

Genoemde mededeling blijkt inderdaad op waarheid te berusten. Tijdens de demontage-werkzaamheden van het bovenwerk is ons door Dhr. Schipper een afvalzak vol snijwerk-brokstukken overhandigd. Met veel gepuzzel zijn daar enkele stukken snijwerk uit ontstaan. Dit snijwerk is op ruwe wijze van de lijsten afgezand en erg beschadigd.

Onderzoek heeft aangetoond dat deze delen op de onderlijst in de torens hebben gestaan. Hoewel de basementen van de zijtoren tijdens de vooroorlogse kerkrestauratie/orgelverplaatsing zijn gewijzigd, kan het originele

zie blad 2.

lofwerkbeeld worden gereconstrueerd aan de hand van de aanwezige delen.

Inventarisatie geeft het volgende beeld:

Toren aan balgzijde:	linker lofwerkdeel:	95 %	aanwezig;
	rechter	: 0 %	"
Middentoren:	linker	: 30 %	"
	rechter	: 70 %	"
Toren klavierzijde:	linker	: 2 %	"
	rechter	: 5 %	"

De delen welke voor 95 % en 70 % aanwezig zijn, kunnen worden aangevuld. De overige 4 delen moeten worden gereconstrueerd.

In onze offerte van augustus 1985 is niet voorzien in reconstructie van zich op dat moment in particuliere handen bevindend snijwerk. Op ons verzoek is door een gespecialiseerd houtsnijbedrijf offerte uitgebracht voor dit werk.

De kosten van reconstructie van het snijwerk in de torens, zoals omschreven,, zijn f. 9.850,— excl. BTW en excl. schilder- en verguldwerk.

Wij stellen voor, dat u over deze ontstane situatie in eerste instantie overlegt met uw adviseur Dhr. A. van Beek.

Vernieuwen van kasstijlen.

In 1985 is geoordeeld dat vervanging van de niet originele kasstijlen ten tijde van de restauratiewerkzaamheden nader zal worden gezien.

Hoewel de stijlen van de achter- en zijwanden niet origineel zijn, wordt de noodzaak van vervanging door ons op dit moment niet onderschreven.

Al sinds langere tijd wijzigen zich de gedachten omtrent restauratie van orgels. Steeds meer wordt gekozen voor conservering in plaats van reconstructie van niet originele maar wel deugdelijke onderdelen. Deze delen geven een stuk geschiedenis van het instrument weer.


Vervanging van de kasstijlen is ook een zeer kostbare aangelegenheid vanwege de omvang van dit werk.

Wij stellen derhalve voor dit punt (6d) van de werkomschrijving te laten vervallen.

Uw berichten tegemoetziende tekenen wij,
met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Mense Ruiter Orgelmakers B.V.

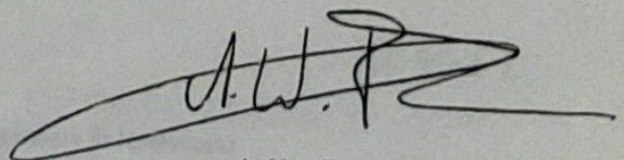

A.W. Tamminga.

Afschrift naar Dhr. A. van Beek.

MENSE RUITER orgelmakers b.v.

